



Pełny asortyment nowych części, oryginalnych i zamienników do luksusowych aut brytyjskich: Jaguar/Daimler, Range Rover, Bentley, Aston Martin, Rolls-Royce, TVR.

V12, Marianów 23A, 98-105 Wodzierady

tel. +48 506 11 22 04, fax. +48 42 209 49 47

email: sklep@v12.com.pl

strona internetowa: www.v12.com.pl

sklep internetowy: www.sklep.v12.com.pl

forum techniczne Jaguar: www.forum.v12.com.pl

forum techniczne Range Rover P38A: www.range-rover.org

Jaguar XJ40, kod błędu Fuel Fail 22

Wyświetlenie kodu 22 oznacza, że ECU wykrył zwarcie lub przerwę w obwodzie cewki przekaźnika pompy paliwa.

Kod jest generowany jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

- włączony zapłon
- włączona pompa paliwa
- zwarcie lub przerwa w obwodzie cewki przekaźnika pompy paliwa
- stan ten utrzymuje się przez min. 600 ms

Możliwe przyczyny:

- za niskie napięcie akumulatora
- zaśniedziałe złącze zasilające ECU lub obluzowane przewody masowe
- zwarcie lub przerwa w obwodzie cewki przekaźnika pompy paliwa
- zwarcie lub przerwa w obwodzie przekaźnika podgrzewacza sondy lambda (roczniki 1993-1994)
- poluzowane lub zaśniedziałe złącza żółtego, 6-stykowego konektora, umocowanego pod filtrem powietrza (roczniki 1991-1992)
- uszkodzony przekaźnik pompy paliwa
- uszkodzenie obwodu przekaźnika pompy powietrza (AIR PUMP)

Jeżeli pompa paliwa nie pracuje i kod 22 NIE jest wyświetlany, to przyczyną są wypalone styki przekaźnika pompy lub uszkodzona pompa/okablowanie.

Opracowanie techniczne: jagoholic@wp.pl